 


➤ Před montáží

Zkontrolujte, zda je základna v rovině. Pro obdélníkové podkladové desky by měly být úhlopříčky a protilehlé strany by měly mít stejné rozměry. Drobné odchylky lze vyrovnat pomocí pilníku. Hrany, které začínají sestavu, musí být v jedné linii.


➤ Skladování

Při krátkodobém skladování uložte stěnové profily min. 20 cm nad zemí. Doporučuje se skladování v nakloněné poloze, aby mohla stékat dešťová voda. Desky přikryjte fólií a dbejte na dostatečné větrání. Při delším skladování zvolte suché místo.




➤ Přenášení

Plech přenášejte ve dvou, na každém konci jeden. Zvedněte plech a nechte jej mírně ohnout podélně, směrem ke středu. Plech vždy zvedejte rovně nahoru. Vytahování plechů může způsobit poškrábání povrchu.

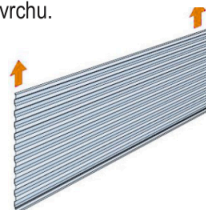


➤ Zvedání jeřábem

Nakládku, vykládku a zvedání plechů provádějte vždy zvedacími třmeny s šířkou 100 mm a terylenovými popruhy.

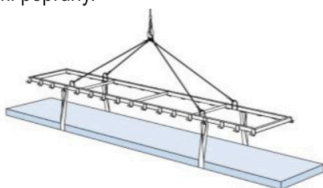

➤ Přířez

Potřebné přířezy je třeba vždy provádět pomocí nůžek na plech, tabulových nůžek nebo takzvané řezačky plechu. V žádném případě nelze řezat děličí brusku, neboť by teplota řezné hrany byla tak vysoká, že by mohla spálit pozinkování a povrchovou úpravu a tím poškodit ochranu proti korozi.

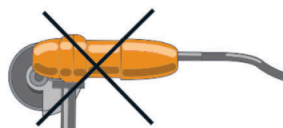

➤ Údržba


Pokud chcete udržet plechy v perfektním stavu, párkrát ročně ji omyjte vodou a jemným mycím prostředkem. Nepoužívejte vysokotlaké čističe.

➤ Pořadí při pokládce

Při pokládce respektujte převládající směr větru. Překrytí stěnových plechů musí být provedeno proti směru větru, jinak by se mohla pod desky snadno dostat vlhkost.

V případě překrytí několika plechů přes sebe je třeba dodržovat zobrazené schéma montáže. Další plechy pokládejte stejným způsobem, jak je na obrázku. Dbejte, aby bylo vždy nejprve provedeno překrytí

a následně ukotvení. Nakonec v případě potřeby odstříhnete přesahy na hřebenu na boční straně.

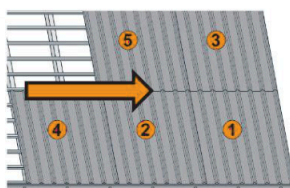


➤ Upevnění stěnových profilů


Stěnové profily se kotví do nosné konstrukce pomocí samořezných šroubů 4,8 x 35 mm, 8 ks/m s EPDM těsněním. Kotvení se provádí do každého druhého profilu plechu a utahuje se do okamžiku, kdy těsnění přilne k podložce šroubu.

➤ Přesah stěnových profilů

Stěnové profily se musí vertikálně překrývat minimálně jedním trapézovým profilem (neboli vysokým žlábkem - min. 50 mm). Přitom je třeba položit nejprve dlouhý přehyb střední desky a poté krátký přehyb střešní desky na něj.

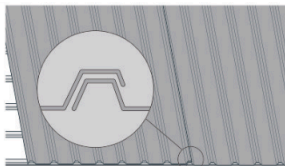

V horizontálním směru se montuje plech s přesahem min. 100 mm. Vlevo a vpravo na místě překrytí musí být použity šrouby a desky je třeba také sešroubovat.

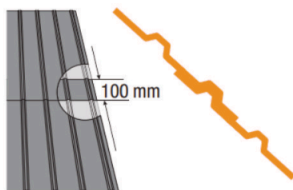


➤ Upozornění

Mějte na paměti, že pouze systémové příslušenství zaručuje správnou montáž a dlouhou životnost plechových profilů. Nekompatibilita materiálu, např. legované dřívky šroubů a chybně nastavený závit samořezných spojovacích šroubů, často způsobují poškození a nepříznivě ovlivňují záruku!



➤ Schéma montáže na stěnu

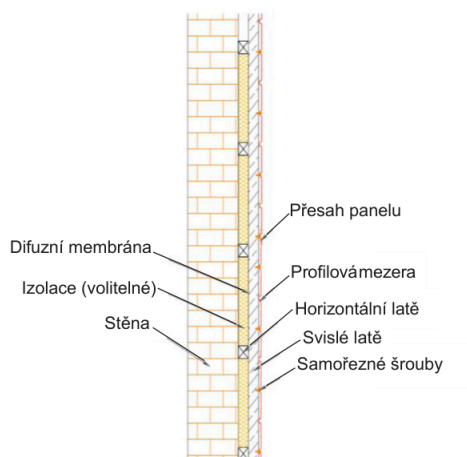

➤ Schéma podélné montáže

